




IEEE-ESPOL
STUDENT BRANCH

Plan de Seguridad en la Instalación de una Subestación Eléctrica de 13.8 KV a 0.24/0.12 KV y Prueba de Equipos

Andrés Proaño Márquez.
Cesar Ordoñez Guartazaca.
aproano@espol.edu.ec
cordonez@espol.edu.ec

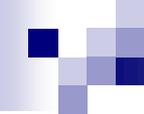

ETAPAS DEL PLAN DE SEGURIDAD

- Levantamiento General de Información.
- Selección de Variables de Riesgo.
- Diseño del Plan de Seguridad.

Levantamiento General de Información

■ Objetivos:

Describir Condiciones de Trabajo

- Actividades Realizadas
- Sustancias y Materiales Utilizados
- Herramientas y Equipos Utilizados

■ Herramientas y Técnicas a Emplear

- Inspección Directa de Cuarto de Transformadores
- Entrevista con el ingeniero responsable del proyecto.

Selección de Variables de Riesgo

■ Objetivos:

- Establecer variables objeto de prevención
- Justificar selección de acuerdo a información previa.

■ Herramientas y Técnicas a Emplear

- Entrevista con personal de trabajadores.

Selección de Variables de Riesgo.

Seguridad Ocupacional

Variables de Riesgo	Justificación de la Selección
Aprisionamiento	Presencia de pellizcos manejo de objetos contundentes.
Caída diferente Nivel	Instalación de Fusibles-Seccionadores y Pararrayos.
Caída de objetos contundentes	Se manejan objetos contundentes en trabajos en altura.
Contacto con Carga Eléctrica	Trabajos de Instalación de Equipos Eléctricos.
Golpe por objeto en movimiento	Traslado de Transformadores.
Radiación No Ionizante	Trabajos que exponen al trabajador a los rayos U.V del sol
Sustancias Tóxicas	Traslado y montaje inadecuados del transformador.

Condiciones Ergonómicas

Variables de Riesgo	Justificación de la Selección
Postura de Trabajo	Serie de Posturas Específicas durante el trabajo.
Agotamiento Físico	Se realiza esfuerzos físicos, dinámicos y estáticos.
Estrés Térmico	Condiciones térmicas fatigan al trabajador.
Movimiento Manual de Cargas	Carga, traslado y descarga de herramientas equipos y materiales.

Seguridad de Bienes

Incendios	Fugas de Aceite Aislante en puntas aisladas de conexión al secundario. Se incumple normativa NEC Art. 300-21, NEC Art. 450-46.
Explosiones	Bóvedas ventiladas inadecuadamente Se incumple normativa NEC Art. 450-41, NEC Art. 450-45, NEC Art. 450-48.
Daños a la carga	Mal dimensionamiento protecciones secundario del transformador.
Daños en caja de paso	Caja de Paso construida de material no impermeable.
Destrucción del piso y transformadores	La base donde se asientan los transformadores no son consistentes de acuerdo al peso de la carga que soportan.
Destrucción de Conductores que alimentan a paneles de distribución	Inadecuado diseño de puesta a tierra.



Medición de Variables de Riesgo.

- La magnitud de riesgo de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos de higiene ocupacional, será medida según escala adimensional de cuatro niveles ordinales de riesgo, tal como parece en la siguiente tabla.

Índice de Riesgo

	SIGNIFICADO	ACTITUD ANTE EL RIESGO
4	Riesgo Crítico	Intolerable, Preocupación Importante, Medidas Inmediatas
3	Riesgo Considerable	Preocupación Mayor, Medidas Rápidas
2	Riesgo Moderado	Preocupación Menor, Bajo Observación, Medidas a Mediano Plazo
1	Riesgo Mínimo	Sin Preocupación

La forma de obtención del índice de riesgo correspondiente a cada agente evaluado, será mediante la aplicación de un conjunto de listas de verificación


El resultado en cada lista de verificación será un índice de riesgo, cuyo valor será el promedio de los valores numéricos asignados a las respuestas dadas a cada ítem de la lista correspondiente.

- En forma general, la tabla ilustrada a continuación presenta los valores numéricos, o puntuaciones correspondientes a cada tipo de respuesta que sea seleccionada en cada ítem de una determinada lista.

RESPUESTA	PUNTUACIÓN
No Sabe/No Aplica	0
Opción A	1
Opción B	2
Opción C	3
Opción D	4
Opción I (Si/No)	1
Opción II (Si/No)	4

El índice de riesgo del agente que fue explorado con la lista de verificación respectiva corresponderá al promedio de los puntos obtenidos de las respuestas dadas para cada ítem.

Subestaciones Campus Peñas

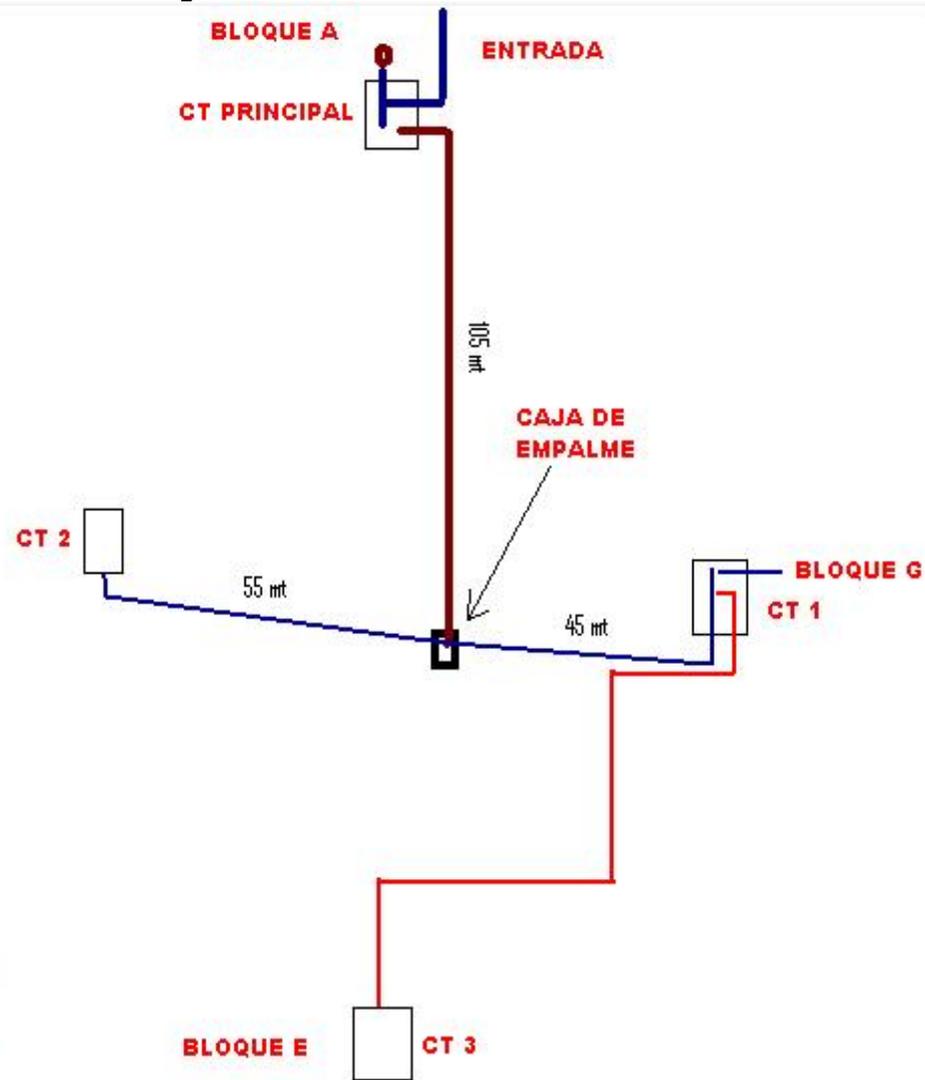

Subestación: Cuarto de Transformadores 1, 2, 3, 4 del Campus Peñas.

Personas Consultadas:

- Ing. José Alvarez.
- Ing, Gianfranco Di Mattia.

LISTA DE VERIFICACIÓN: EXPOSICIÓN AL RUIDO			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El equipo operado frecuentemente por el trabajador es:	Taladro; Vibradores de aguja; Motoniveladora; hormigonera; martillo eléctrico	(No aplica)
2	El nivel de ruido (dB) generado por el equipo es:	No sabe/No Aplica; A) <70; B) 70 – 80; C) 80 – 90; D) >90	(No Aplica)
3	La frecuencia de operado (exposición) del equipo es:	No sabe/No aplica; A)Inter-Mensual; B)Mensual o Inter-Semanal; C) Semanal o Inter-diaria; D) Diaria	B
4	Faltan Medidas de Protección del oído	No sabe/No aplica; I)No; II) Sí	II
5	El trabajador sufre dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o molestias en el oído durante o después de la exposición	No sabe/ No aplica; I) No; II) Sí.	I
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Exposición a Vibraciones Mano - Brazo

LISTA DE VERIFICACIÓN: EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MANO – BRAZO			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El equipo operado frecuentemente por el trabajador es:	Taladro; Vibradores de aguja; Motoniveladora; hormigonera; martillo eléctrico	(No aplica)
2	La frecuencia de exposición es:	No sabe/No aplica; A)Inter-Mensual; B)Mensual o Inter-Semanal; C) Semanal o Inter-diaria; D) Diaria	B
3	Faltan equipos de protección contra vibraciones mano – brazo (manoplas)	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
4	Los programas de mantenimiento o reposición de máquinas – herramientas son inadecuados o inexistentes	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	I
5	El trabajador experimenta fuertes molestias en la mano o el brazo después de operar la máquina o herramienta	No sabe/ No aplica; I) No; II) Sí.	II
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Exposición a Sustancias Tóxicas

LISTA DE VERIFICACIÓN: EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS TÓXICAS(Aceite Dieléctrico)			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El trabajador desconoce las medidas de primeros auxilios en caso de contacto nocivo con el producto.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
2	El trabajador desconoce la información del aceite dieléctrico (Contenido de PCB).	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
3	El trabajador desconoce las medidas de precaución para el manejo del aceite dieléctrico.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
4	Las pruebas al aceite son realizadas por personal capacitado y siguiendo las normativas de precaución respectivas para el procedimiento.	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	I
5	La frecuencia de manipulación ó exposición al aceite dieléctrico es:	No sabe/No aplica; A)Inter-Mensual; B)Mensual o Inter-Semanal; C) Semanal o Inter-diaria; D) Diaria	A
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Agotamiento Físico

LISTA DE VERIFICACIÓN: AGOTAMIENTO FÍSICO			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	Ciertos trabajos implican movimientos repetitivos	No Sabe/No Aplica; A) Ningún Trabajo; B) Algunos Trabajos; C) Muchos Trabajos; D) Todos los trabajos	A
2	La exigencia cardio-respiratoria es:	No Sabe/No Aplica; A) Sedentario al ligero; B) Moderado; C) Pesado; D) Extremadamente pesado	C
3	Ciertos trabajos implican frecuente aplicación de gran fuerza muscular.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	I
4	Ciertos trabajos implican empuñar herramientas de manera predominantemente estática.	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	II
5	Ciertos trabajos exigen una posición de trabajo fija.	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	I
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Manipulación Manual de Cargas

LISTA DE VERIFICACIÓN: MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El peso promedio de las cargas en el trabajo es:	No Sabe/No Aplica; A)<1kg; B)1-5kg;C)5.1 – 10kg; D) >10kg	C
2	El trabajador desconoce las técnicas biomecánicas de levantamiento seguro de cargas mayores de 5 kg.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
3	El trabajador carece de faja de protección lumbar.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
4	Las ayudas mecánicas son insuficientes o inexistentes para el traslado de carga pesada.	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	II
5	El operativo de montaje de transformador se lo realiza siguiendo algún procedimiento seguro y utilizando ayuda mecánica	No sabe/No Aplica; I)No; II) Sí	II

ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN

Postura de Trabajo

LISTA DE VERIFICACIÓN: POSTURA DE TRABAJO			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El trabajador realiza ciertos trabajos con los brazos levantados, por encima de los hombros y/o separados del cuerpo.	No Sabe/No Aplica; I) No; II) Sí	II
2	Ciertos trabajos requieren hiperextensión de la muñeca del trabajador, con demanda de mucha fuerza.	No Sabe/No Aplica; A) Ningún Trabajo; B) Algunos Trabajos; C) Muchos Trabajos; D) Todos los trabajos.	B
3	Durante la realización de ciertos trabajos el cuello y hombros del trabajador forman un ángulo de 15°	No Sabe/No Aplica; A) Ningún Trabajo; B) Algunos Trabajos; C) Muchos Trabajos; D) Todos los trabajos.	B
4	La espalda del trabajador se mantienen inclinada y/o girada durante la realización de ciertos trabajos	No Sabe/No Aplica; A) Ningún Trabajo; B) Algunos Trabajos; C) Muchos Trabajos; D) Todos los trabajos.	D
5	El trabajador realiza un movimiento asimétrico del cuerpo, sólo hacia un lado durante la realización de ciertos trabajos	No Sabe/No Aplica; A) Ningún Trabajo; B) Algunos Trabajos; C) Muchos Trabajos; D) Todos los trabajos.	B
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Estrés Térmico

LISTA DE VERIFICACIÓN: ESTRÉS TÉRMICO (AMBIENTES EXTERIORES)			
ÍTEM	ENUNCIADO	SELECCIONAR RESPUESTA	PUNTUACIÓN
1	El trabajador realiza trabajos en:	Ambientes exteriores; Ambientes Interiores	(No Aplica)
2	La sensación térmica más frecuente del trabajador es:	No Sabe/No Aplica; A) Fresca; B) Neutra; C) Cálida; D) Extremadamente calurosa.	B
3	Las medidas que limitan el tiempo de exposición al sol son inadecuadas o inexistentes	No Sabe/No Aplica; I) No; II Sí)	II
4	Son frecuentes los ambientes de trabajo interno con ventilación inadecuada o inexistente	No Sabe/No Aplica; I) No; II Sí)	I
5	No hay fuentes de agua fresca disponible cerca del lugar de trabajo	No Sabe/No Aplica; I) No; II Sí)	II
ÍNDICE DE RIESGO DE EXPOSICIÓN			

Diseño del Plan de Seguridad

Se enfoca en cada etapa del proyecto identificada con alto índice de riesgo.

■ Objetivos:

- Clasificar etapas de acuerdo a índice de riesgo.
- Establecer estrategias si amerita minimizar el riesgo en cierta etapa o actividad del proyecto.

■ Herramientas y Técnicas a Emplear

- Establecer acciones correctivas, plazos de ejecución y personas responsables para así viabilizar eficientemente estrategias de acciones correctivas.

VARIABLE DE RIESGO: Caída de Objetos Contundentes

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Impedir la ocurrencia de accidentes e incidentes, motivados por la caída de objetos contundentes durante la realización de trabajos en altura.

Corto Plazo

ALCANCE: Trabajos de instalación de Pararrayos y Fusibles-Seccionadores.

ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLES

- A. Mantener y reforzar el uso de señales efectivas de advertencia a los transeúntes cercanos a sitios donde se realice la instalación.
- B. Adquirir y emplear eslingas para mantener sujetos los equipos, materiales y herramientas utilizadas en la instalación de pararrayos y fusibles-seccionadores.
- C. Exigir a los trabajadores el uso de cascos de seguridad en las adyacencias al lugar de la instalación.

- Electricista a cargo de la Instalación.
- Ingeniero responsable del proyecto.
- Supervisor del proyecto.

VARIABLE DE RIESGO: Caída desde distinto nivel.	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Impedir la ocurrencia de accidentes e incidentes, motivados por la caída (de personal laboral) desde distinto nivel durante la realización de trabajos en altura.	Inmediato
ALCANCE: Trabajos de instalación de Pararrayos y Fusibles-Seccionadores.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Dotar de arneses y eslingas a los trabajadores que deban realizar trabajos en alturas.</p> <p>B. Exigir a los trabajadores el uso de cascos de seguridad durante la realización de trabajos en alturas.</p> <p>C. Desechar por completo las escaleras portátiles que se encuentren deterioradas a nivel estructural, y reponerlas con escaleras portátiles nuevas.</p> <p>D. Evitar el montaje inseguro de andamios tubulares y de escaleras sobre superficies inestables, inclinadas o irregulares.</p> <p>E. Asegurarse que el poste donde se realizará el montaje de fusibles-seccionadores y pararrayos esté sólidamente estructurado y presente estabilidad necesario para su uso como soporte.</p> <p>F. Asegurar las escaleras portátiles con amarras seguras.</p> <p>G. Instruir a los trabajadores para que eviten realizar actos inseguros, tales como apoyarse en el último peldaño de una escalera portátil en uso.</p>	<p>-Supervisor de proyecto.</p> <p>-Electricista a cargo de la instalación.</p>

VARIABLE DE RIESGO: Contacto con carga eléctrica.	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Impedir la ocurrencia de accidentes e incidentes ocasionados por contactos con carga eléctrica.	Corto Plazo
ALCANCE: Trabajos de instalación eléctrica en general.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Evitar conectar cables descubiertos a las tomas de corriente; realizar toda conexión a tomas de corriente siempre mediante enchufe.</p> <p>B. Retirar de servicio cualquier herramienta eléctrica que se encuentre en condiciones defectuosas.</p> <p>C. Dotar a los trabajadores de botas aislantes para realizar trabajos de electricidad.</p> <p>D. Instruir y verificar que siempre se utilicen implementos de medición de verificación de voltaje antes de realizar trabajos sobre algún equipo.</p> <p>E. Sustituir las escaleras portátiles de materiales conductores, por escaleras portátiles hechas de material no conductor como fibra de vidrio.</p>	-Supervisor de proyecto.

VARIABLE DE RIESGO: Golpe por objeto en movimiento	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes ocasionados por golpes con algún objeto contundente.	Inmediato
ALCANCE: Trabajos de Traslado y Montaje de Transformadores.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Dotar de equipos completos de protección personal (botas, guantes o manoplas) a aquellos trabajadores que estén encargados del traslado y montaje de transformadores.</p> <p>B. Señalizar y delimitar el área destinada al trabajo para mantener el camino de traslado despejado.</p> <p>C. El traslado de transformadores se realizará por medio de montacargas.</p> <p>D. Para la ubicación de transformadores se debe disponer de una base rodante para que soporte y por medio de la misma se traslade el transformador desde su desembarque hasta el lugar de instalación.</p> <p>E. Establecer entre los trabajadores hábitos de limpieza y orden en el área de trabajo para de esta manera evitar la presencia de obstáculos en el trayecto utilizado para el traslado de transformadores.</p>	Supervisor de Proyecto.

VARIABLE DE RIESGO: Caída al mismo nivel

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes ocasionados por caídas del personal al mismo nivel de trabajo.

Corto Plazo

ALCANCE: Trabajos de Traslado y Montaje de Transformadores.

Traslado de Materiales y Herramientas.

ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLES

A. Dotar de equipos equipo de protección personal (calzado adecuado, botas).

B. Señalizar y delimitar el área destinada al trabajo para mantener el camino de traslado despejado.

Preparar el terreno que servirá de trayectoria para el traslado de transformadores evitando la presencia de obstáculos en el mismo.

A. Establecer entre los trabajadores hábitos de limpieza y orden en el área de trabajo para de esta manera evitar la presencia de obstáculos en el área de trabajo.

- Ingeniero responsable del Proyecto.

- Supervisor del Proyecto

- Ingeniero responsable del Proyecto

Plan de Higiene Ocupacional

VARIABLE DE RIESGO: Exposición a Rayos UV	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Lograr mediante la adopción de medidas de protección, que quienes realizan trabajos en lugares expuestos al sol no sean afectados nocivamente por la emisión de rayos UV.	Corto Plazo
ALCANCE: Trabajos de Montaje e Instalación de Fusibles seccionadores y pararrayos.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Dotar de equipos equipo de protección personal (mascaras, gafas de protección solar, mangas) loción bloqueador solar solar a aquellos trabajadores que por su labor frecuentemente se exponen al sol.</p> <p>B. Programar los trabajos expuestos al sol antes de las 12:00 y después de las 14:30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisor del Proyecto. - Ingeniero responsable del Proyecto.

VARIABLE DE RIESGO: Contacto con Sustancias Tóxicas	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Minimizar mediante acciones preventivas y de protección, la posibilidad de que la salud de los trabajadores que manipulan transformadores sea afectada por contacto directo o indirecto con el aceite dieléctrico del mismo.	Corto Plazo
ALCANCE: Trabajos de Traslado, Montaje e instalación de Transformadores.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Dotar de equipos equipo de protección personal (Guantes o Manoplas).</p> <p>B. EL traslado de transformadores debe ser efectuado con sumo cuidado para que no exista fuga de aceite del transformador.</p> <p>C. Establecer entre los trabajadores hábitos de limpieza y orden en el área de trabajo para de esta manera evitar la presencia de obstáculos en el área de trabajo.</p> <p>D. Realizar inspección visual al momento de recibir el transformador y verificar que no existe fuga de aceite, revisar puntas aislantes.</p> <p>E. No instalar transformadores que tengan PCB como componente en el aceite dieléctrico.</p> <p>F. En ningún caso se instalará transformadores a base de askarel, pyranol o cualquier otra denominación del PCB (Polychlorinated byphenil) como medio refrigerante.</p>	<p>- Ingeniero responsable del Proyecto.</p> <p>- Supervisor del Proyecto</p> <p>- Supervisor del Proyecto.</p> <p>- Ingeniero responsable del Proyecto.</p> <p>- Ingeniero responsable del proyecto.</p>

Plan de Condiciones Ergonómicas

VARIABLE DE RIESGO: Agotamiento Físico	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Prevenir y proteger al trabajador contra la adopción de ciertas posturas físicas de trabajo, capaces de producir agotamiento físico, durante o después de la realización de tareas con mucha exigencia física, de postura y de tiempo.	Corto Plazo
ALCANCE: Trabajos de Traslado y Montaje de Transformadores. Traslado de Materiales y Herramientas.	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. En las tareas exigentes establecer turnos de trabajo con períodos de descanso de 15 minutos, cada 45 minutos.</p> <p>B. En tareas donde predominan las posturas eminentemente estáticas, instalación de pararrayos, sugerir al trabajador adoptar la postura más cómoda posible, en la que tenga menor cantidad de músculos tensos, y que además pueda alternar con facilidad otras posturas de trabajo.</p>	<p>Ingeniero responsable del Proyecto. Supervisor del Proyecto</p>

VARIABLE DE RIESGO: Manipulación Manual de Cargas	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Proteger al trabajador contra la adopción de malas posturas físicas de trabajo.	Corto Plazo
<p>ALCANCE: Trabajos de Traslado y Montaje de Transformadores.</p> <p>Traslado de Materiales y Herramientas.</p>	
ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES
<p>A. Sugerir al trabajador que tenga que levantar cargas mayores a 5kg, hacerlo efectuando esfuerzo con los músculos de las piernas manteniendo la espalda erguida.</p> <p>B. Dotar de equipos equipo de protección personal (fajas de protección lumbar) a los trabajadores.</p> <p>C. Asignar dos trabajadores si se necesita trasladar alguna herramienta con peso mayor a 5kg.</p> <p>D. Emplear carretes para el traslado del transformador desde la puerta de la bóveda, donde se desembarca del montacargas.</p> <p>E. Clasificar los materiales y equipos que son frecuentemente manipulados, de acuerdo a su peso, y establecer cuáles serán sus medios más apropiados para traslado.</p>	<p>- Supervisor del Proyecto.</p> <p>- Ingeniero responsable del Proyecto</p> <p>- Ingeniero responsable del Proyecto</p> <p>- Ingeniero responsable del Proyecto.</p>

Plan de Seguridad de Bienes

Requerimientos Técnicos y Especificaciones Normativas para el diseño estructural y eléctrico de la Bóveda.

Objetivo.- Brindar la mayor seguridad al patrimonio inmerso en el diseño de la bóveda, así como a todo su contenido.

■ **Ubicación:**

La bóveda de transformación se localizará preferiblemente en un sitio donde sea posible la llegada del montacargas hasta su puerta de acceso. En ningún caso la ruta de entrada y salida de equipos será a lo largo de escalas o espacios que impidan el arrastre o el uso de instrumentos de maniobra. De acuerdo a la norma **NATSIM 14.2** el cuarto de transformadores será ubicado a nivel de la planta baja del inmueble.



■ **Dimensiones y especificaciones de construcción:**

El Cuarto de Transformadores albergará 3 transformadores monofásicos de 75 kVA cada uno, y sus dimensiones serán:

Alto: 2.5 m

Ancho: 3 m

Largo: 3.5 m

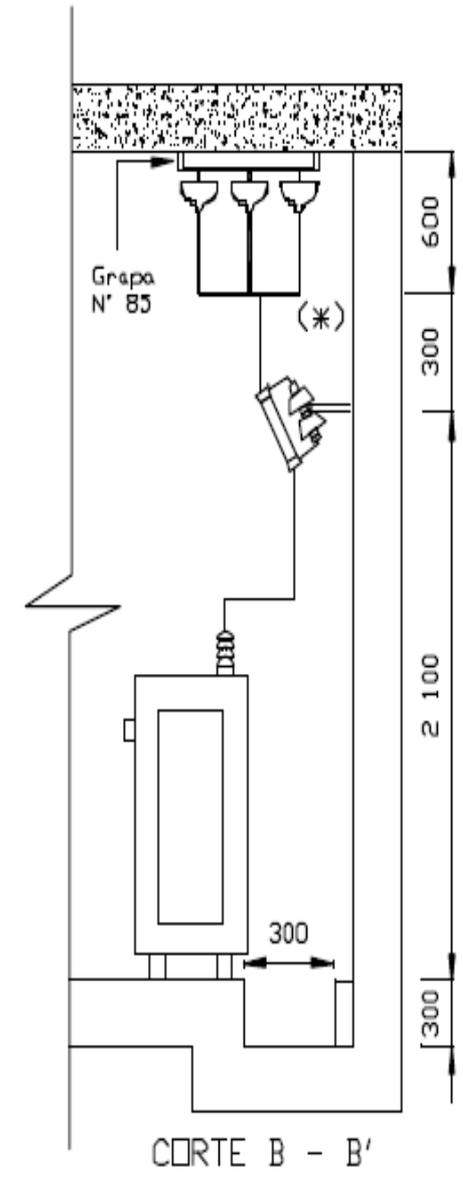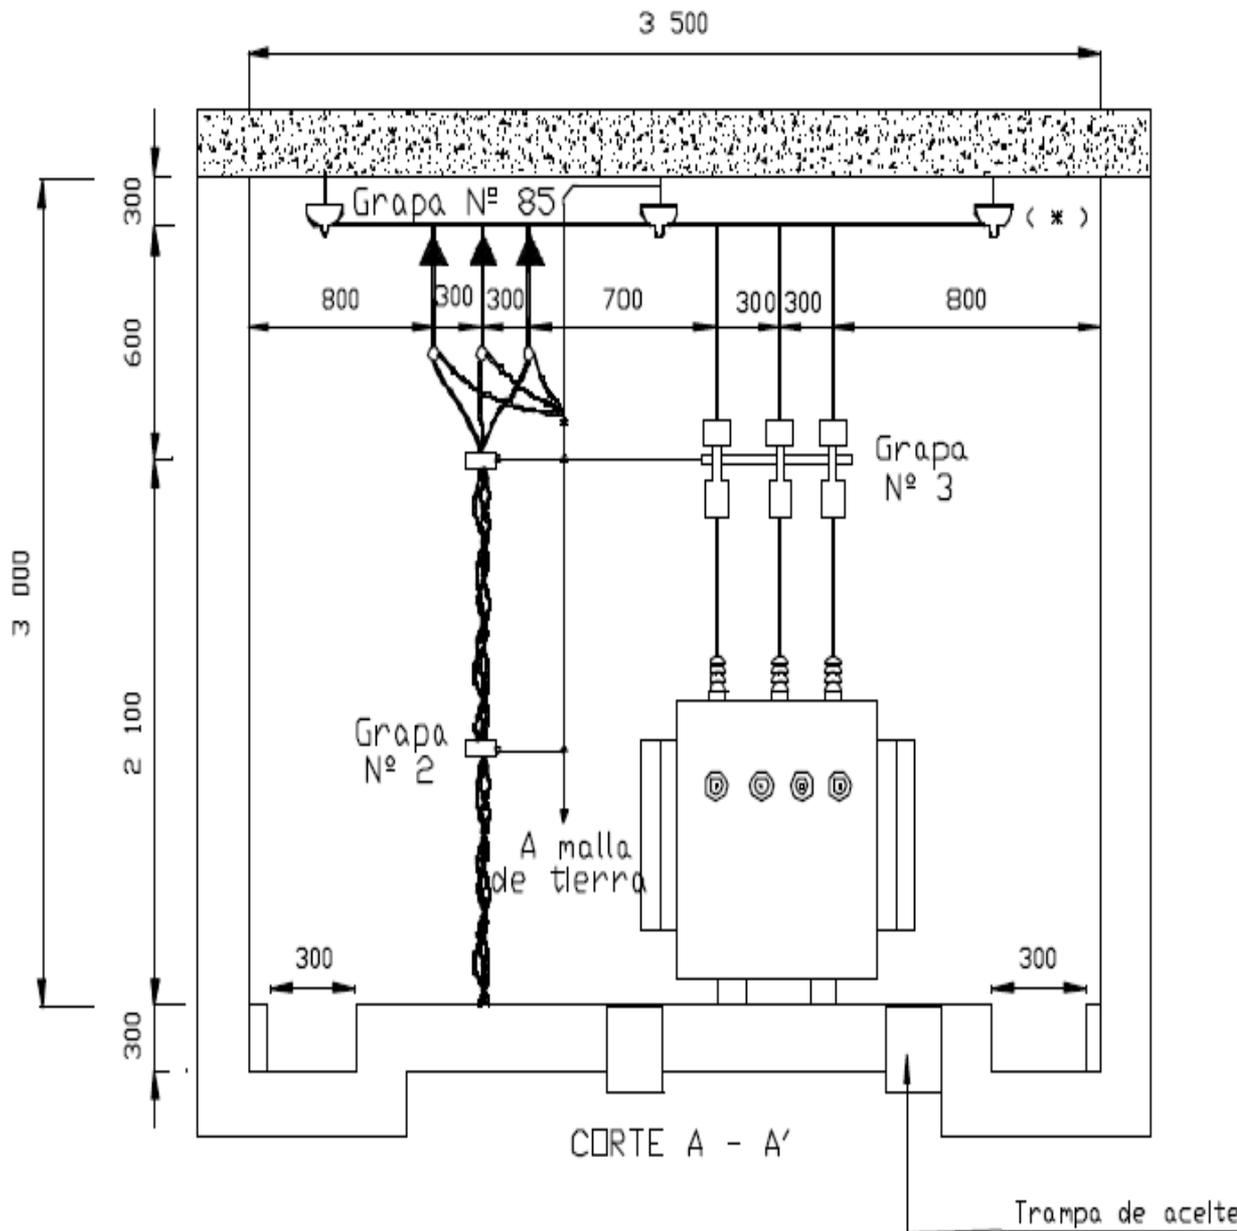

■ Estructura:

De acuerdo a lo estipulado en la norma **NEC 450-42** se recomienda construir el piso de la bóveda tal que sea capaz de soportar una carga igual al peso de los transformadores con un factor seguridad de 6. Esta deberá tener un espesor mínimo de 4 pulgadas de concreto armado y una inclinación hacia la abertura del desagüe de 1/8 de pulgada por cada pie (1/ 8"/pie), deben ser firmes y con superficie antiderrapante **NEC Sección 924.6**. Los materiales utilizados en la construcción de las paredes y el techo deberán tener una resistencia mínima al fuego de 3 horas, por lo que se recomienda que la bóveda sea construida de concreto reforzado con 15 cm de espesor para cumplir con la norma **NEC 450-42**.


Las dimensiones del pozo deberán ser suficientes para contener el aceite del transformador más grande en la bóveda. **NEC 450-46**.

■ Puerta

La puerta deberá ser de metal, y con una resistencia al fuego de tres (3) horas mínimo. No se permitirá ventilación a través de las puertas. **NEC Sección 450.43**


La puerta será de dos batientes (tipo oscilante de dos hojas) misma que deberá cumplir con las características indicadas en la norma **NFPA-80** y con las pruebas especificadas en las normas **ASTM E 152**. La norma **NFPA-80** establece que las puertas de tipo “oscilante de dos hojas” con una resistencia al fuego de una hora y media o más, deberán tener un astrálogo con el fin de proteger la bóveda de las condiciones ambientales adversas, minimizar el paso de la luz entre las puertas y para retardar el paso del humo, llamas o gases durante un fuego.

La puerta estará provista de un panel de visión de 20 x 20 cm, el cuál debe tener resistencia al fuego de mínimo 3 horas y deberá tener una chapa de seguridad antipánico.

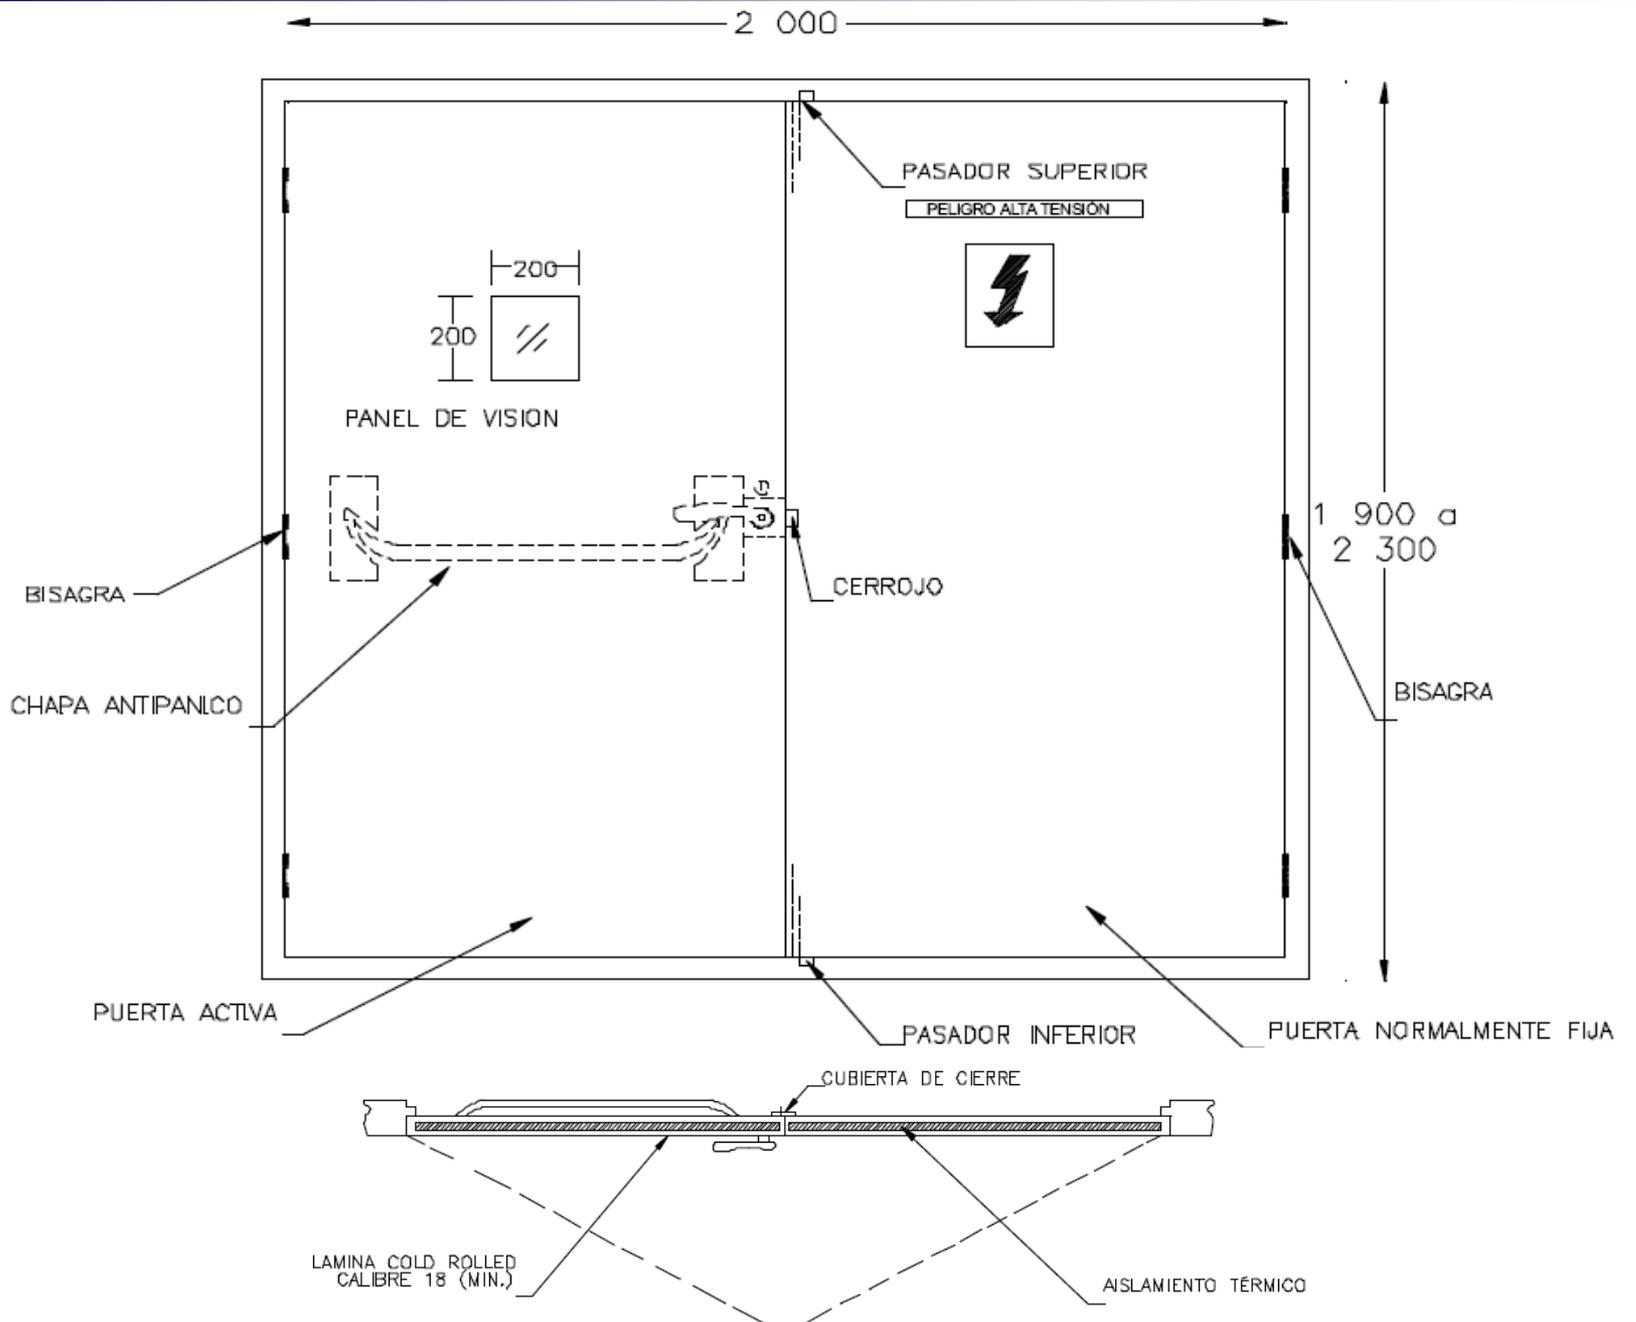

■ Ventilación.

- Para cumplir con la necesidad de que la bóveda tenga una ventilación por circulación natural de aire, se recomienda que de la mitad del área total estimada para las aberturas la mitad sean ubicadas a nivel del suelo y el resto al nivel del techo en la pared opuesta. **NEC 450-9.**

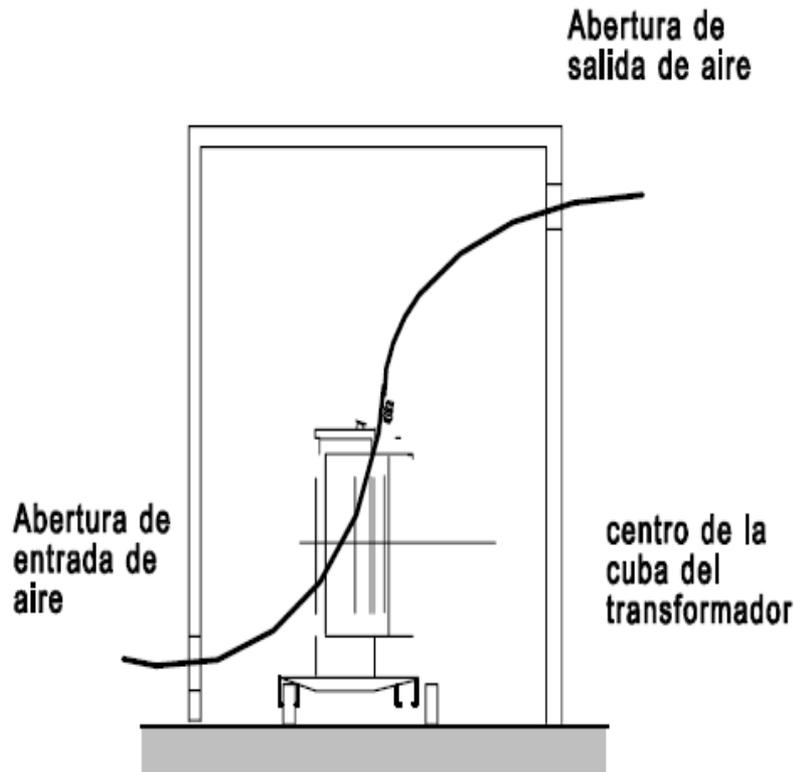

Disposiciones de Seguridad.

- En la entrada al local de la subestación deberán colocarse dos placas en acrílico de 20 x 40 cm, de fondo amarillo y letras negras, que digan: "Peligro Alto Tensión" y la otra "Prohibido el paso de particulares".
- Todos los accesos a las puertas deberán estar libres de cualquier obstrucción que pueda estorbar la salida del personal en caso de emergencia.
- La subestación deberá estar equipada junto a su puerta de acceso con un extinguidor de CO2 o de polvo químico seco, para incendios clase B y C, que tenga como mínimo una capacidad de 15.
- Todos los espacios de trabajo alrededor del equipo eléctrico deben ser iluminados con un nivel mínimo de 300 luxes.

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Este estudio de seguridad está sustentado bajo los principios de seguridad de bienes y establece las directivas a seguir en la etapa de diseño e instalación eléctrica de los equipos en la bóveda de transformadores.

Objetivo:

Establecer un marco de referencia de alta calidad especificando normas técnicas respecto de la instalación eléctrica de la bóveda con el fin de que la subestación de distribución funcione eficientemente y sobretodo brindando altas condiciones de seguridad tanto al personal inmerso en el mantenimiento, supervisión y entorno así como a los equipos receptores de la energía; es decir a la carga.


Datos del Cuarto de Transformadores:

UBICACIÓN: PROTAL, INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS ESPOL.

CARGA: 4 MOTORES TRIFÁSICOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Motor 1: 75 Hp, $I_{pc}= 192$ [A], $V_n= 240$ [V]
- Motor 2: 50 Hp, $I_{pc}= 130$ [A], $V_n= 240$ [V]
- Motor 3: 30 Hp, $I_{pc}= 80$ [A], $V_n= 240$ [V]
- Motor 4: 15 Hp, $I_{pc}= 42$ [A], $V_n= 240$ [V]

Descripción del Circuito

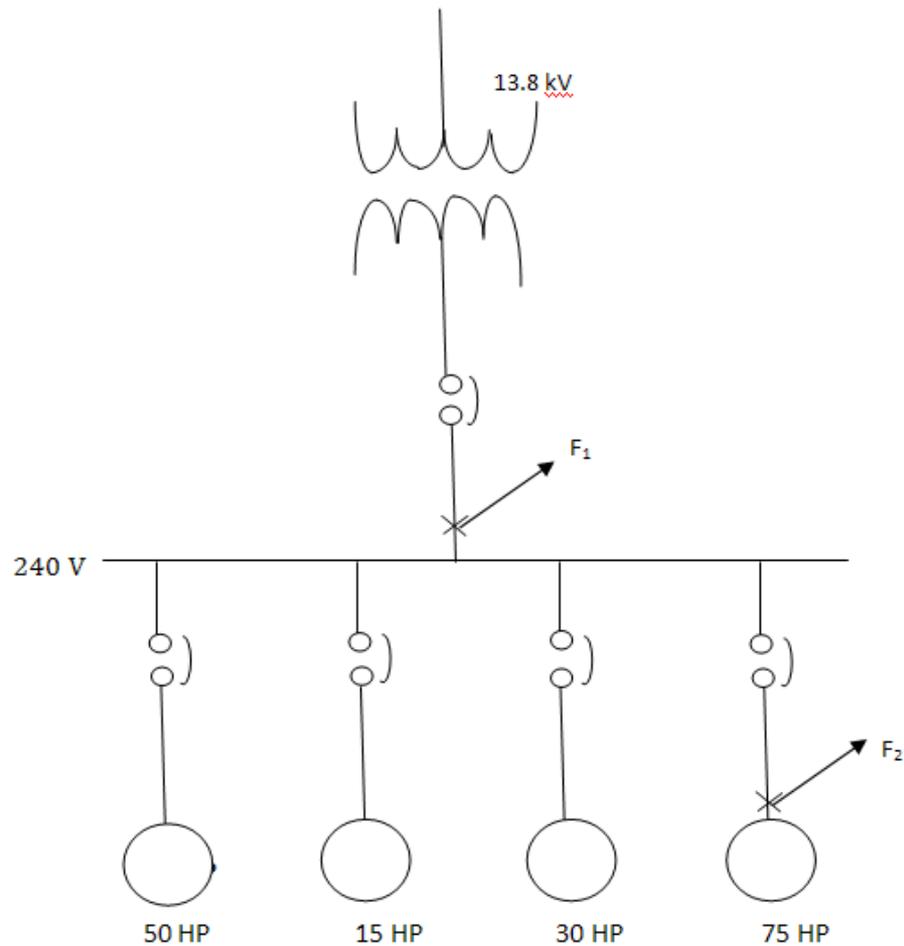

los valores encontrados para el dimensionamiento de los elementos de la subestación son:

- **Conductores para cada motor y el alimentador principal.**
- Para encontrar el calibre requerido, buscamos en la tabla 430-150^[1] del National Electric Code (NEC) las corrientes a plena carga de los motores descritos en el problema a 240V los cuales son los siguientes:
- Motor 75 HP $I_{pc} = 192 \text{ A}$
- Motor 50 HP $I_{pc} = 130 \text{ A}$
- Motor 30 HP $I_{pc} = 80 \text{ A}$
- Motor 15 HP $I_{pc} = 42 \text{ A}$

- Para el cálculo del calibre del conductor para cada uno de los motores utilizamos la siguiente ecuación:

- $I_c = 1.25^{[2]} * I_{pc}$

- $I_{c(75HP)} = 1.25 * 192 = 240 \text{ A}$

- $I_{c(50HP)} = 1.25 * 130 = 162.5 \text{ A}$

- $I_{c(30HP)} = 1.25 * 80 = 100 \text{ A}$

- $I_{c(15HP)} = 1.25 * 42 = 52.5 \text{ A}$

- Con los valores obtenidos dimensionamos el calibre del conductor para cada motor de acuerdo a la tabla 310.16^[3] en la columna a 75°C del NEC:

■ Motor 75 HP	conductor	#	250 MCM AWG – THW
■ Motor 50 HP	conductor	#	2/0 AWG – THW
■ Motor 30 HP	conductor	#	3 AWG – THW
■ Motor 15 HP	conductor	#	6 AWG – TH

- El calibre del conductor para el alimentador lo obtenemos con la siguiente ecuación:

- $I_{ca} = 1.25 \cdot I_{pc}(\text{motor mayor}) + \sum I_{pc}(\text{otros motores})$

- $I_{ca} = 1.25 \cdot I_{pc(75HP)} + (I_{pc(50 HP)} + I_{pc(30 HP)} + I_{pc(15HP)})$

- $I_{ca} = 1.25 \cdot (192) + (130 + 80 + 42)$

- $I_{ca} = 492 \text{ A}$

Nuevamente de acuerdo al NEC en la tabla 310.16 a 75°C escogemos el calibre del conductor:

Calibre del conductor para el alimentador: # 900 MCM AWG –THW Cu

- **Dimensionamiento Protecciones**

- Para calcular el disyuntor para cada uno de los motores utilizamos la siguiente ecuación:

- $I_B = 2.5^{[4]} \cdot I_{pc}$

■ Motor 75 HP	$I_B = 2.5 \cdot 192 = 480$	Breaker : 500 A	3P
■ Motor 50 HP	$I_B = 2.5 \cdot 130 = 325 \text{ A}$	Breaker : 350 A	3P
■ Motor 30 HP	$I_B = 2.5 \cdot 80 = 200 \text{ A}$	Breaker : 200 A	3P
■ Motor 15 HP	$I_B = 2.5 \cdot 42 = 105 \text{ A}$	Breaker : 150 A	3P

- Para el cálculo del disyuntor para el alimentador utilizamos la siguiente ecuación:
- $I_{Ba} = 2.5^{[4]} I_{pc}(\text{motor mayor}) + \sum I_{pc}(\text{otros motores})$
- $I_{Ba} = 2.5 * I_{pc(75HP)} + (I_{pc(50 HP)} + I_{pc(30 HP)} + I_{pc(15 HP)})$
- $I_{Ba} = 2.5 * (192) + (130 + 80 + 42)$
- $I_{Ba} = 732 \text{ A}$ Breaker : 750 A 3P
- Para el conductor a tierra, consideramos la corriente del disyuntor, de acuerdo a la tabla 250.122^[5] del NEC tenemos:
- Motor 75 HP $I_B = 480 \text{ A}$ Conductor a tierra : T # 2 AWG – THW Cu
- Motor 50 HP $I_B = 325 \text{ A}$ Conductor a tierra : T # 3 AWG – THW Cu
- Motor 30 HP $I_B = 200 \text{ A}$ Conductor a tierra : T # 6 AWG – THW Cu
- Motor 15 HP $I_B = 105 \text{ A}$ Conductor a tierra : T # 6 AWG – THW Cu

- **Capacidad del transformador.**

- Calculamos la Potencia Total
- Pero primeramente calculamos la corriente nominal:
- $I_n = I_{pc(75HP)} + I_{pc(50HP)} + I_{pc(30 HP)} + I_{pc(15 HP)}$
- $I_n = 192 + 130 + 80 + 42$
- $I_n = 444 \text{ A}$
- Pero se debe tener un 25% mas de su capacidad, entonces:
 - $S = 1.25 * 184.56733$
 - $S = 230.7 \text{ KVA}$

Alimentadores para cada motor si estos se encuentran a una distancia de 50 metros del tablero principal.

Para hacerlo tomamos en consideración las corrientes que pueden soportar los conductores dimensionados en el literal a:) para cada motor:

- Motor 75 HP conductor # 250 MCM AWG – THW I = 255 A
- Motor 50 HP conductor # 2/0 AWG – THW I = 175 A
- Motor 30 HP conductor # 3 AWG – THW I = 100 A
- Motor 15 HP conductor # 6 AWG – THW I = 65 A

A estos valores tenemos que multiplicarlos por un factor de ajuste para mas de tres conductores en una canaleta según la tabla del NEC 310.15(B)(2)(a) y luego de esto los comparamos con los obtenidos en a:) para ver si cumple con lo dispuesto:

$$I_{c(75 \text{ HP})} = 1.25 \cdot 192 = 240 \text{ A}$$

- $I_{c(50 \text{ HP})} = 1.25 \cdot 130 = 162.5 \text{ A}$
- $I_{c(30 \text{ HP})} = 1.25 \cdot 80 = 100 \text{ A}$
- $I_{c(15 \text{ HP})} = 1.25 \cdot 42 = 52.5 \text{ A}$

■ Motor 75 HP

- $I_{c(75 \text{ HP})} = 0.8 \cdot 255 = 204 \text{ A} < 240 \text{ A}$ Tenemos que dimensionar otro conductor que cumpla con este requerimiento, para eso en la tabla 310.16^[3] seleccionamos otro conductor de acuerdo a su corriente nominal y hacemos un nuevo cálculo con el factor de ajuste:

- $I_{c(75 \text{ HP})} = 0.8 \cdot 310 = 248 \text{ A} > 240 \text{ A}$

- El conductor que cumple con estas condiciones es el # 350 MCM AWG – THW
- Motor 50 HP
- $I_{c(50\text{ HP})} = 0.8 \cdot 175 = 140\text{ A} < 162.5\text{ A}$ Tenemos que dimensionar otro conductor que cumpla con este requerimiento, para eso en la tabla 310.16^[3] seleccionamos otro conductor de acuerdo a su corriente nominal y hacemos un nuevo cálculo con el factor de ajuste:
- $I_{c(50\text{ HP})} = 0.8 \cdot 230 = 184\text{ A} > 162.5\text{ A}$
- El conductor que cumple con estas condiciones es el # 4/0 AWG – THW
- Motor 30 HP
- $I_{c(30\text{ HP})} = 0.8 \cdot 100 = 80\text{ A} < 100\text{ A}$ Tenemos que dimensionar otro conductor que cumpla con este requerimiento, para eso en la tabla 310.16^[3] seleccionamos otro conductor de acuerdo a su corriente nominal y hacemos un nuevo cálculo con el factor de ajuste:
- $I_{c(30\text{ HP})} = 0.8 \cdot 130 = 104\text{ A} > 100\text{ A}$
- El conductor que cumple con estas condiciones es el # 1 AWG – THW
- Motor 15 HP
- $I_{c(15\text{ HP})} = 0.8^{[7]} \cdot 65 = 52\text{ A} < 52.5\text{ A}$ Tenemos que dimensionar otro conductor que cumpla con este requerimiento, para eso en la tabla 310.16^[3] seleccionamos otro conductor de acuerdo a su corriente nominal y hacemos un nuevo cálculo con el factor de ajuste:
- $I_{c(15\text{ HP})} = 0.8 \cdot 85 = 68\text{ A} > 52.5\text{ A}$
- El conductor que cumple con estas condiciones es el # 4 AWG – THW

- **Calcular las corrientes de cortocircuito.**

- Para encontrar las corrientes de cortocircuito se va a utilizar el método punto por punto, los pasos que se recomienda seguir en este método son los siguientes:

- 1. Determine la corriente de plena carga en el secundario del transformador, usando las siguientes ecuaciones:

$$I_{ST} = \frac{KVA_{3\phi} * 1000}{\sqrt{3}E_F} \text{ A} \quad \text{Transformador } 3\phi$$

$$I_{ST} = \frac{KVA_{1\phi} * 1000}{\sqrt{3}E_F} \text{ A} \quad \text{Transformador } 1 \phi$$

- 2. Determine el factor multiplicador de impedancias del transformador sobre la base de la impedancia del equipo, por medio de la ecuación siguiente:

$$F_Z = \frac{100}{\%Z_T}$$

- 3. Determine el valor del factor multiplicador de corriente de cortocircuito que pasa a través del transformador, mediante la fórmula siguiente:

$$I_{CCT} = I_{ST} (F_Z)$$

- 4. Determinar el factor multiplicador de falla mediante alguna de las siguientes ecuaciones, dependiendo del tipo de corriente de falla que desea obtener:

$$F_{CC(3\phi)} = \frac{\sqrt{3}LI_{CCT}}{CE_\phi}$$

Cuando la falla del cortocircuito es trifásica:

$$F_{CC(2\phi)} = \frac{2LI_{CCT}}{CE_\phi}$$

Cuando la falla del cortocircuito es entre dos fases:

$$F_{CC(\phi T)} = \frac{2LI_{CCT}}{CE_N}$$

Factor Multiplicador M:

$$M = \frac{1}{1 + F_{CC}}$$

Determinar la corriente de cortocircuito simétrica rms en el punto de falla.

Paso 1.

Obtenemos la corriente de plena carga en el secundario del transformador:

$$I_{ST} = \frac{KVA_{3\phi} * 1000}{\sqrt{3}E_F} = \frac{230.7 * 1000}{\sqrt{3} * 240} = 554.98 \text{ A}$$

- Paso 2. Calculamos el multiplicador de impedancia del transformador utilizando la ecuación 3:

$$F_Z = \frac{100}{\%Z_T} = \frac{100}{1.8} = 55.55$$

1.8 = dato de la impedancia del transformador asumido ya que el circuito no proporciona su valor.
(2*09 = 1.8)

Paso 3. Determinamos el factor multiplicador de la corriente de cortocircuito que pasa a través del transformador

$$I_{CCT} = I_{ST} (F_Z) = 554.98 * 55.55 = 30829.139$$

- Paso.4 Calculamos el factor multiplicador de falla trifásica.

Para el calculo vamos a suponer que la falla se produce a una distancia de 8.5 metros y tomamos dos conductores por fase:

$$F_{CC(3\phi)} = \frac{\sqrt{3}(L)(I_{CCT})}{C(E_{\phi})} = \frac{\sqrt{3} * 8.5 * 30829.139}{(2 * 7706.8) * 240} = 0.122694$$

$$M = \frac{1}{1 + F_{CC(3\phi)}} = \frac{1}{1 + 0.122694} = 0.890714$$

la corriente de cortocircuito simétrica en el punto de falla :

$$I_f = I_{CCT} * M = 30829.139 * 0.890714 = 27459.9457 \text{ A}$$

Al agregar la aportación de corriente de cortocircuito de los motores a la corriente anterior, se tiene:

De acuerdo a la tabla 430-150^[1] del NEC la corriente a plena carga de los motores son:

$$I_{pc} = 192 \text{ A}$$

$$I_{pc} = 130 \text{ A}$$

$$I_{pc} = 80 \text{ A}$$

$$I_{pc} = 42 \text{ A}$$

$$I_{pcT} = I_{pc \text{ 75 HP}} + I_{pc \text{ 50 HP}} + I_{pc \text{ 30 HP}} + I_{pc \text{ 15 HP}} = 444 \text{ A}$$

- Se considera que la aportación que hace un motor de la corriente de la corriente de cortocircuito al sistema al cual está conectado es de cuatro veces su corriente a plena carga, por consiguiente:

$$I_{CCTM} = 4 * I_{peT} = 4 * 444 = 1776 \text{ amperes simetricos}$$

Entonces la corriente simétrica de cortocircuito en el punto de falla 1 es:

$$I_{CC} = 27459.9457 + 1776 = 29235.9457 \text{ A}$$